VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

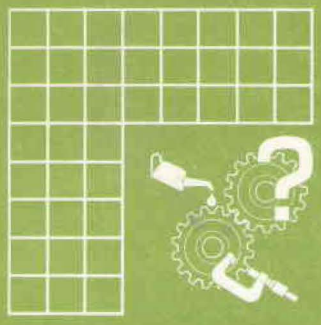

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	82	402

DATUM
Augustus 1989

BETR.
Motorkap

480

Dit bulletin vervangt Service Bulletin 8-82-402 van Juli 1989

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8(82-84), 480, 1986-19...
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Slotvanger motorkap - Volvo 480

Om te voorkomen dat de bouten van de slotvangerbevestiging op den duur los lopen, dienen twee bouten vervangen of bevestigd te worden met borgmiddel. Elk van de vier bouten moet op het juiste aanhaalmoment vastgezet worden.

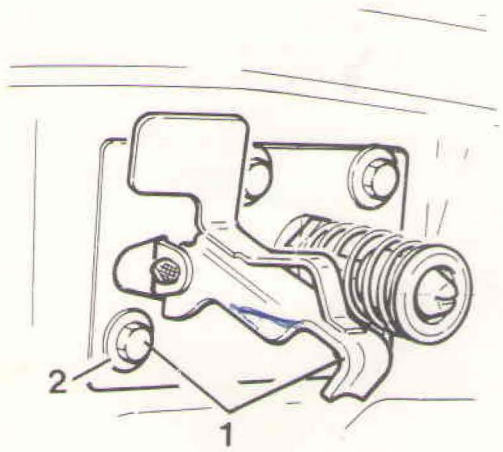

82 019

Mogelijkheid 1:

Achterste bevestigingsbouten van slotvanger vervangen

Verwijder de twee **achterste** bevestigingsbouten (1) met de vulringen (2).

Vervang de twee achterste bevestigingsbouten door plusbouten (O/N 3121182-4) en vulringen (O/N 3270182-3 of 960139-4).

Breng de twee bevestigingsbouten met vulringen aan en haal deze aan met **9 Nm.**

Mogelijkheid 2:

Borgmiddel aanbrengen op de twee achterste bevestigingsbouten van de slotvangerbevestiging

Verwijder de twee **achterste** bevestigingsbouten (1) met de vulringen (2). Reinig de schroefdraad van de bouten.

Plaats een **extra** vulring (O/N 3270182-3 of 960139-4) op iedere bout.
Breng borgmiddel aan op de schroefdraad.
Breng de twee bouten (met twee vulringen op iedere bout) aan en haal deze aan met **9 Nm**.
Controleer de aanhaalspanning van de twee andere bouten (9 Nm).

Waarschuwing !
Haal de bouten nauwkeurig aan; met een te hoog aanhaalmoment beschadigt de motorkap.

HOLLÄNDSKA

GEDRUKT IN NEDERLAND