VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HOOFDGROEP	GROEP	NO
8	82	402

DATUM Juli 1989

BETR. Motorkap

480

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8 (82-84), Carrosserie Uitrusting, 480, 1986-19...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A. Slotvanger motorkap Volvo 480

Om bij de Volvo 480 tot en met chassisnummer **537576** te voorkomen dat het aanhaalmoment van de slotvangerbevestiging vermindert dienen twee bevestigingsbouten vervangen te worden.

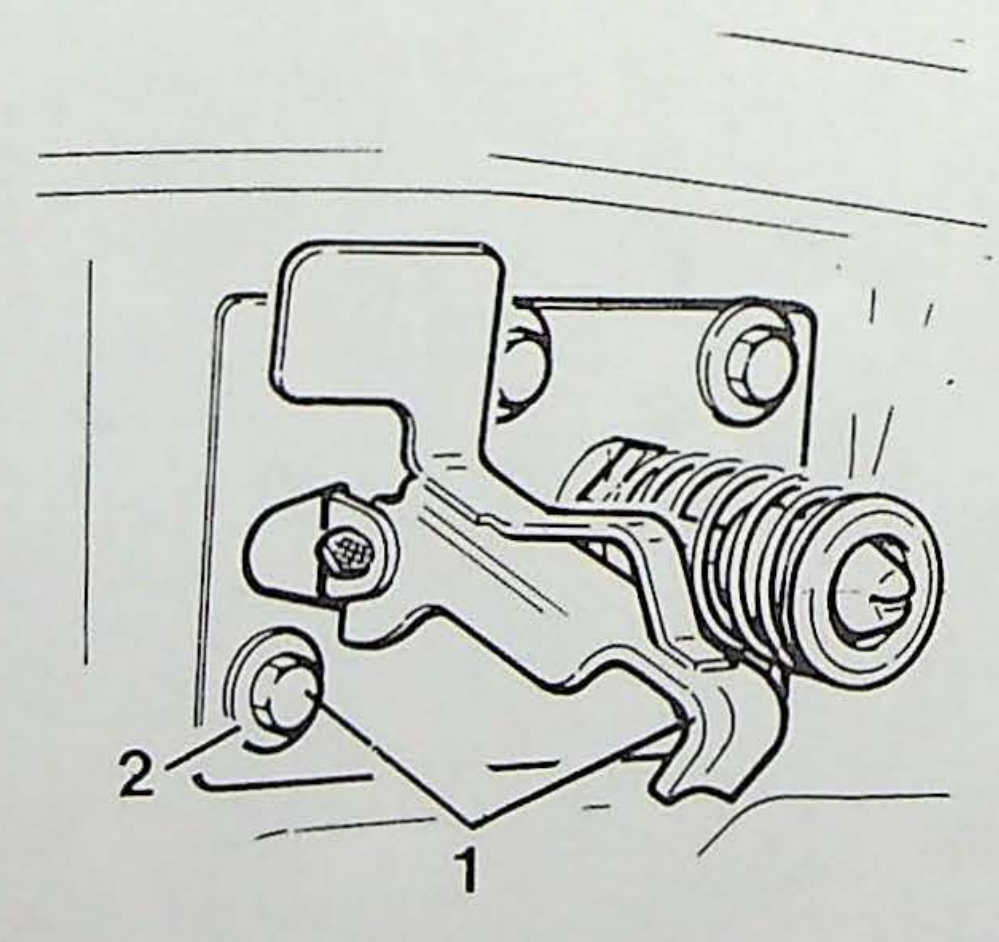

82 019

A1

Achterste bevestigingsbouten van slotvanger vervangen

Verwijder de twee achterste bevestigingsbouten (1) met de vulringen (2).

Belangrijk! Vervang de twee achterste bevestigingsbouten door plusbouten en vulringen (O/N 960139-4).

Breng de twee bevestigingsbouten met vulringen aan en haal deze aan met **9 Nm**.

Waarschuwing! Haal de bouten nauwkeurig aan; met een te hoog aanhaalmoment beschadigt de motorkap.