VOLVO

400

Service Bulletin

Lokalisering van storingen

Reparatie

Onderhoud

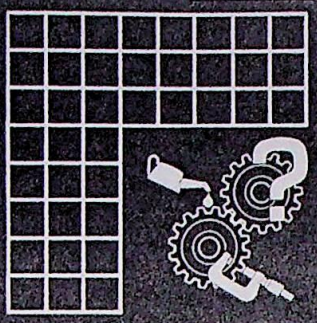

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
3	35	403

DATUM juli 1993

BETR.
Portierschakelaars

440/460

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek 3(35-38) Elektrisch systeem 440 1988-19.. ,TP 35524/1, handeling J13.

Portierschakelaars

Vanaf chassisnr 327126 zijn, voor alle 440/460 uitvoeringen, de portierschakelaars gewijzigd. De schakelaars van de voorportieren worden nu met een schroef bevestigd en de schakelaars voor de achterportieren zijn korter.
Bij bestelling worden alleen de nieuwe typen schakelaars geleverd.
De onderdeelnummers van de schakelaars voor de voorportieren en de achterportieren zijn, met ingang van dit chassisnummer, verschillend.

LET OP!
- de nieuwe schakelaars voor de achterportieren kunnen zonder extra handelingen op oudere auto's worden gemonteerd. Deze schakelaars mogen **nooit** op de voorportieren worden gemonteerd.
- Om de nieuwe schakelaars voor de voorportieren, bij oudere auto's, te kunnen monteren, moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd.

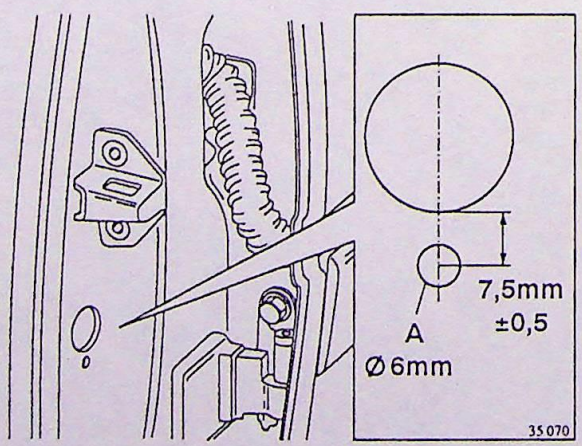

- Verwijder de oude schakelaar.
- Boor een gat (A) van Ø 6 mm, zie tekening. (let op de achterliggende bedrading)
- Behandel het geboorde gat met een antiroestmiddel.
- Sluit de bedrading aan op de nieuwe schakelaar.
- Monteer de nieuwe schakelaar met de schroef.
- Controleer de werking.

Servicepersoneel: rondsturen, lezen en ondertekenen

Service-chef	Magazijn-chef	Werkplaats-chef		Werkplaats-voorman		Servicemonteurs						

HOLLÄNDSKA

GEDRUKT IN NEDERLAND

B 10918