VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

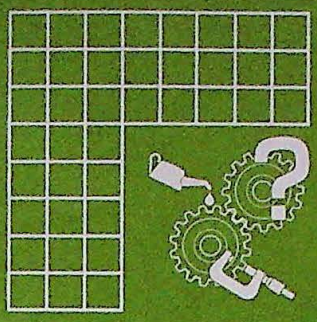

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
3	39	409

DATUM april 1992

BETR.
- Temperatuursensor hulpwaterpomp B18FT
- Lampdefectcontrole

400

Dit Service Bulletin is een aanvulling op:
- Servicehandboek Bedradingsschema's 480, 1991, TP35665/1.
- Service Bulletin Bedradingsschema's 440/460 aug 1991, 3-39-408.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

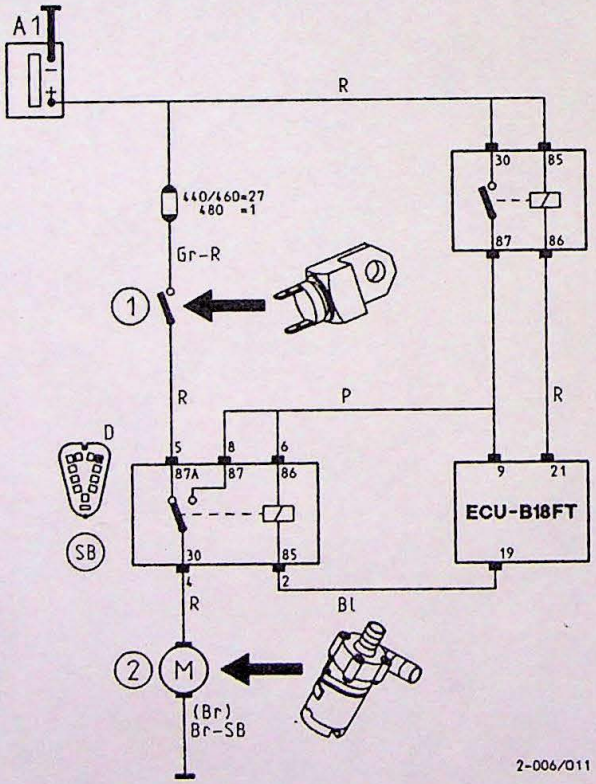

Temperatuursensor hulpwaterpomp B18FT
(vanaf maart 1992)

Op alle turbo-motoren wordt een temperatuursensor ① toegevoegd om bij "contact af" de hulpwaterpomp ② te laten werken.
Deze sensor is **op** de brandstofverdeelpijp gemonteerd.
De inschakeltemperatuur is 105 ± 2 °C.
De uitschakeltemperatuur is 100 ± 2 °C.

Opmerking:
De huidige situatie blijft bestaan (de ECU schakelt het hulpwaterpomprelais in, afhankelijk van de **water**temperatuur). Zie Service Bulletin 2-20-409.

Het gewone relais (positie **D** in de relaisdoos) wordt vervangen door een wisselrelais.

Vervallen lampdefectcontrole voor
(alle uitvoeringen)

Tussen februari en juli 1992 vervalt de lampdefectcontrole (alleen de voorzijde).
De lampdefectcontrole voor de achterlichten blijft bestaan.
Het controlelampje in het instrument geldt dan alléén voor de achterlichten.