VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HOOFDGROEP	GROEP	NO
4	43	17

DATUM
Februari 1987

BETR.
Nieuwe borgringen in handgeschakelde versnellingsbakken

700

Vernietig het vorige Service Bulletin Hoofdgroep 4, groep 43, nummer 17 van Augustus 1986.
Het bulletin is bewerkt.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bredere borgringen voor de synchromeshnaven 1-2 en 3-4 bij handgeschakelde versnellingsbakken

Om problemen met losrakende en vervormde borgringen te vermijden zijn bredere borgringen in de produktie ingevoerd. Daardoor is ook de groef in de hoofdas breder. De nieuwe, brede, borgringen kunnen echter ook in de oude as met smalle groef worden gebruikt. Let er dan op, dat de borgring in de groef goed aanligt.

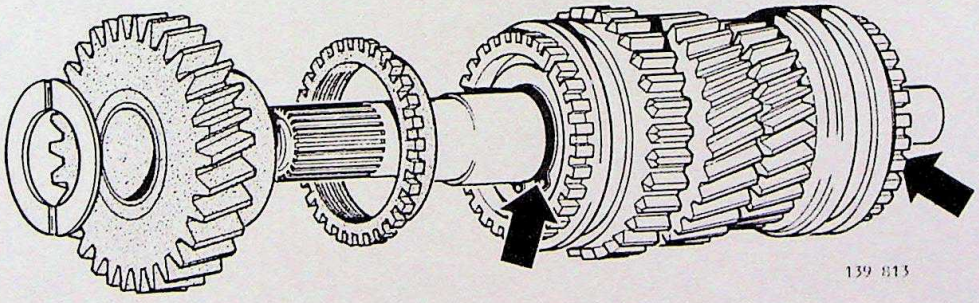

	Volvo O/N	Dikte
Nieuwe borgring	968 700-5	1,75 mm
Oude borgring	945 497-6	1,50 mm

Versnellingsbak, Volvo O/N	Ingevoerd bij produktienummer
1 208 427-3	138 176
1 208 428-1	104 767
1 208 430-7	134 471