

Deel P 440/460	Groep 37
Betreft deksel zekering- kast	NO. NL426
	Datum 900215

Service Bulletin

Onderwerp:

Bij de 440/460 modellen is het deksel van de zekeringkast moeilijk te demonteren.

Oorzaak:


De hoofdreden is dat de schroeven te zwaar draaien in het deksel.

Oplossing:

Dit kan verholpen worden door de gaten in het deksel te vergroten tot 6,5 mm.

Handel als volgt:

- demonteer het deksel
- verwijder beide schroeven uit het deksel
- boor de gaten op tot 6,5 mm.
- monteer het deksel

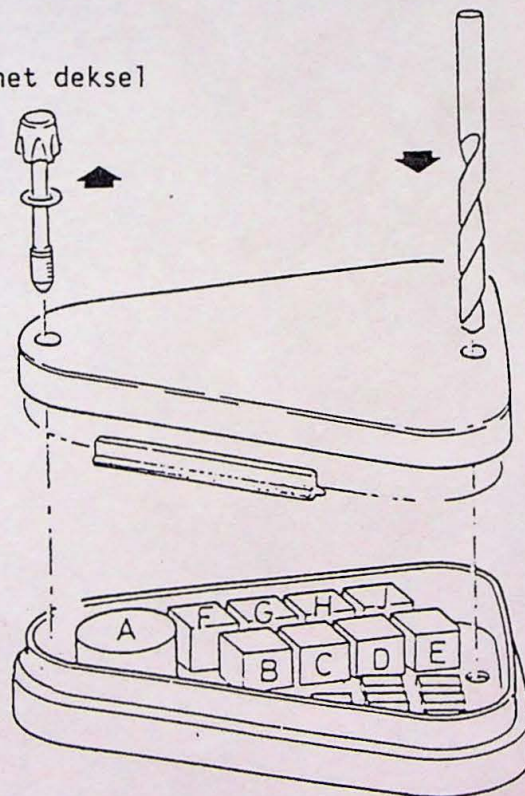

Productie:

Dezelfde modificatie wordt zo snel mogelijk in productie toegepast.