

Deel P 400	Groep 87
Betreft Natte vloerbedekking bij auto's met airco	NO. NL426
	Datum 930621

Service Bulletin**Onderwerp**

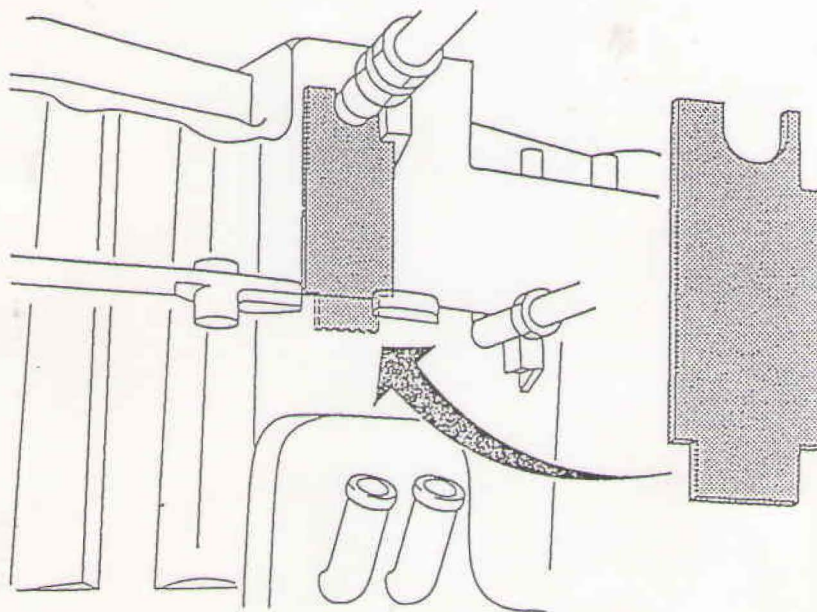
In landen met een hoge luchtvochtigheidsgraad kan het voorkomen dat er condenswater op de vloerbedekking komt bij auto's uitgerust met airco.

Oorzaak

Als gevolg van een grote opening in het kachelhuis, kan er lucht condenseren bij de isolatie tussen kachelhuis en schutbord. Wanneer genoemde isolatie verzadigd is loopt het water over de vloerbedekking.

Oplossing

Om dit te voorkomen moet een stukje isolatie met o/n 3471296-8 aangebracht worden in het kachelhuis aan de schutbordzijde (zie tekening). Let op dat het onderste gedeelte van het stukje isolatie aan de binnenkant van het kachelhuis wordt aangebracht om er zeker van te zijn dat de gecondenseerde lucht in het kachelhuis blijft.

**Productie**

Genoemde isolatie wordt in productie toegepast vanaf ch.nr. 440/460-396125, 480-584803.