


Service Bulletin

Onderwerp

Het kan voorkomen dat de kachelslang (A) barst als gevolg van pulsaties in het koelsysteem.

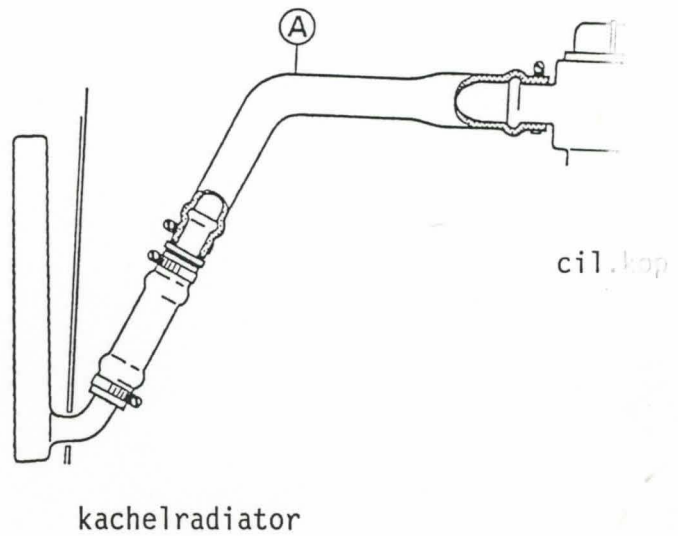

Oplossing

Wanneer deze slang gebarsten is, vervang deze dan door de slang met onderdeelnummer: 3451858-9.

Deze slang moet aan de zijde met de kleinste diameter met 2,5 cm. ingekort worden. (zie tekening).

