

Service Bulletin


Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	84	6
DATUM Januari 1985		
BETR. Vastzetten achterraut 740, 760		

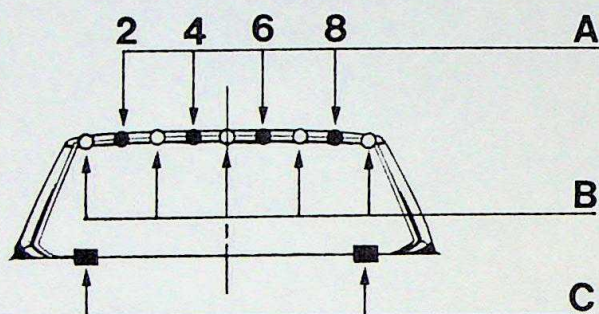


A = bovenste bevestigingsclips
B = clips voor de sierlijst
C = onderste bevestigingsclips

Nieuwe clips voor de achterraut

Het vasthouden van de achterraut is in de productie verbeterd. De wijziging die betrekking heeft op auto's met **ingang van chassisnummer 98346**, houdt in, dat 4 nieuwe **bevestigingsclips**, O/N 1 369 351-0, aan de onderkant van de ruit en 2 stuks, O/N 1 369 104-3, aan de onderkant ingevoerd zijn. In totaal zijn er nu 9 stuks clips aan de bovenkant van de ruit tegen vroeger 7 stuks, waarvan 5 stuks de sierlijst vasthouden.

De bovenste bevestigingsclips worden van de T-stijl losgemaakt door hen eerst iets zijdelings te verschuiven.

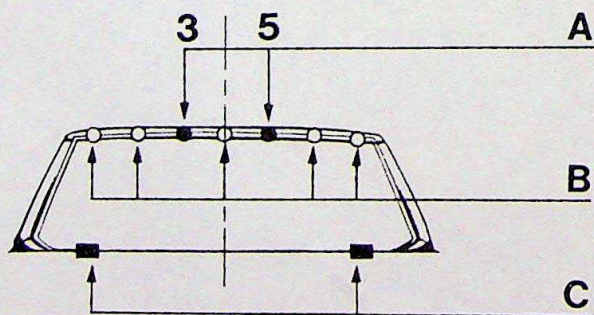

Vervang, in geval van vasthoudproblemen bij oudere auto's met roestvast stalen sierlijsten, d.w.z. **chassisnummer 49054-98345**, clips nr. 3 en 5 aan de bovenkant van de ruit door de **nieuwe bevestigingsclips**, O/N 1 369 351-0, en breng 2 st clips, O/N 1 369 104-3, aan de onderkant van de ruit aan.