




HOOFD GROEP	GROEP	NO
5	59	2
DATUM		
November 1986		
BETR.		
Opgave zekering bij lokaliseren van sto- ringen in het ABS- systeem		
740/760		

Dit Service Bulletin betreft het Servicehandboek Lokaliseren van storingen, Reparatie en Onderhoud, Hoofdgroep 5(51,52,55,59) Remmen 740/760 1982-19..., pagina 51.

XX

Bij de controle van het ABS-systeem is er sprake van verschillende zekeringen

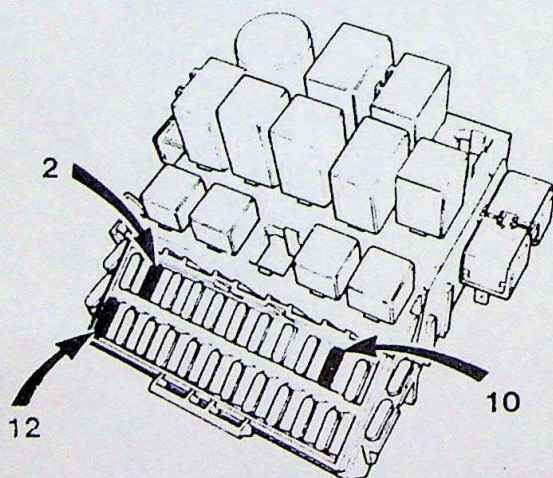

In het hoofdstuk "Lokaliseren van storingen (controleren) in het ABS-systeem staat op pagina 51 alinea Y6 o.a. het volgende:

Controleren

- zekering nr 2 en 10 in de centrale verdeel-
doos.

Dit is niet geheel juist. Er moet staan:

Tot en met modeljaar 1984

Controleren

- zekering nr 2 en 10 in de centrale verdeel-
doos.

Met ingang van modeljaar 1985

Controleren

- zekering nr 2 en 12 in de centrale verdeel-
doos.

Wilt u dit in het Servicehandboek veranderen?