

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud




HOOFDGROEP	GROEP	NO.
3	32	1
DATUM		
7 juli 1986		
BETR.		
Accu laden		
Diesel auto's		
740/760		

Slecht laden van accu bij diesel auto's

Slecht laden van de accu bij diesel auto's kan worden veroorzaakt door een onvoldoende massaverbinding tussen de dynamo en het motorblok.

Dit kan worden verholpen door tussen de dynamo en het motorblok een aparte kabel (Volvo O/N 1 215 278-1) te trekken.

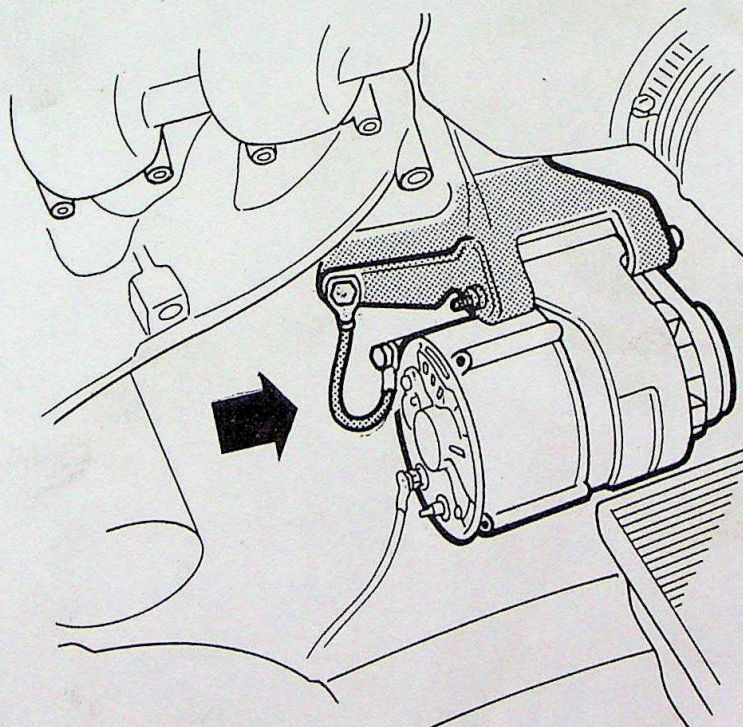

142 442

Met ingang van modeljaar 1987 is deze kabel al van fabriekswege aangebracht.