

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFD GROEP	GROEP	NO.
2	23	1

DATUM
Sept. 1982

BETR.

CI-systeem, impulsrelais

B28E 760 GLE


Dit Service Bulletin brengt een wijziging aan in de volgende Servicehandboeken:

Hoofdgroep 0(00) Samenvatting wijzigingen 760 GLE 1983, pagina 5
Servicehandboek 760 GLE, pagina 2:103

XX

VERBETERING

Aansluiting van impulsrelais bij de B28E 760 GLE

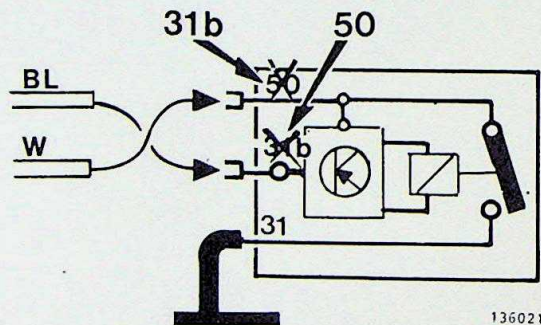

Helaas is er in bovenstaande Servicehandboeken een fout gesloten. De aansluitingen 50 en 31b van het relais moeten van plaats verwisselen. Bovendien moeten de blauwe en de witte draad van plaats verwisselen.

Wilt u deze wijziging in de betreffende boeken aanbrengen? Als bijlage bij dit Service Bulletin ontvangt u een goed bedradingsschema dat u kunt uitknippen en op pagina 2:103 van het Servicehandboek van de 760 GLE kunt plakken.