VOLVO

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
P	8	86
BETR. Bumpersteunen vóór		NO. 5
340		DATUM Juli 81

Service Bulletin

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8, Carrosserie 340 1977-19. .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

WIJZIGINGEN 1982

Gewijzigde bumpersteunen vóór

In verband met de gewijzigde motorkapscharnieren zijn ook de bumpersteunen gewijzigd, waardoor het niet meer nodig is om de motorkap te verwijderen voor het vernieuwen van de bumpersteunen.

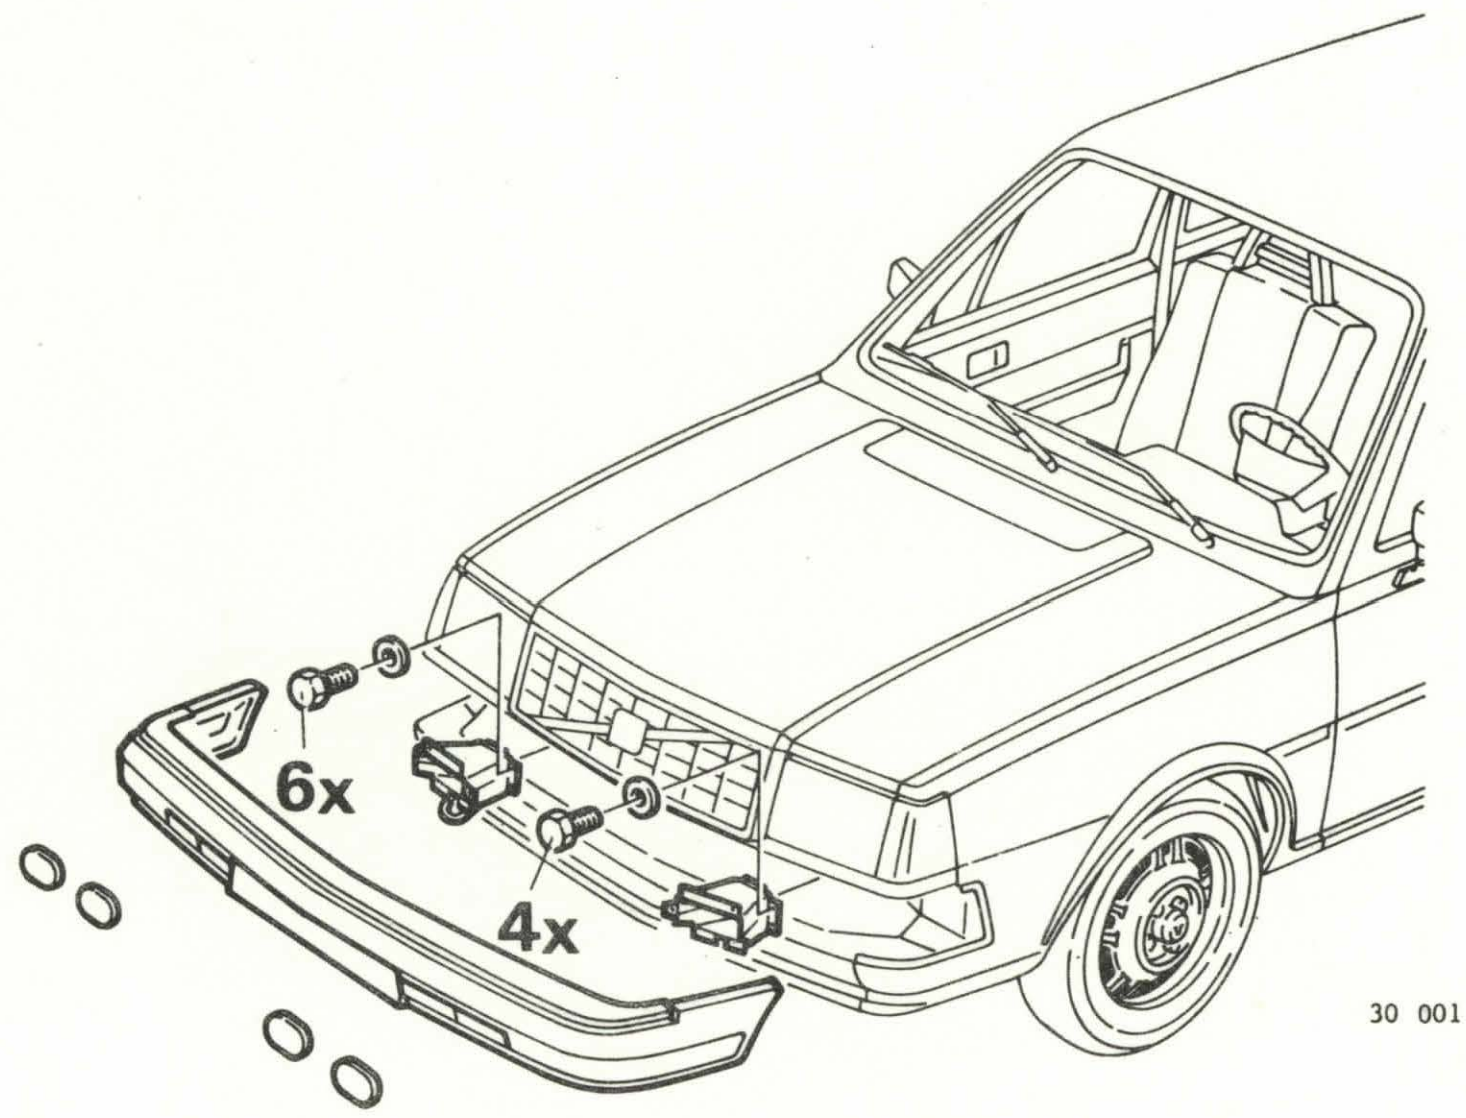

Het vernieuwen van de bumpersteunen moet nu als volgt gebeuren:

Verwijder de bumper.
Verwijder de bumpersteunen (links 4x bout en rechts 6x bout).
Opmerking: neem zonodig de bedrading van de claxons los.

Montage is in omgekeerde volgorde van demontage.